

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)****1.1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА С.ВЕРХНИЙ АВЗЯН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

1.2. Адрес объекта 453524, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с.Верхний Авзян, ул. ул. Ленина, 1/2,

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Отсутствует система навигации, тактильная разметка. Калитки входов на территорию объекта не соответствуют нормативам, их структура с множеством травмирующих элементов, доводчик – пружина не соответствует нормативу.	К,О,С	Необходимо оборудовать входные группы в соответствие с СП 59.13330.2 016	Полная реконструкция. Провести в соответствии с СП 59.1333 0.2016
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			Пути движения мало оборудованы, . Перепады высоты на пути: <i>есть</i> , пешеходные пути выполнены 1 вход пешеходное полотно выполнено из асфальта, бетона, имеются перепады, щели, ширина не соответствует стандартам местами покрытие разрушено. Не имеют навигации и тактильной разметки. 2 вход пешеходное полотно выполнено из	К,О,С	Привести пути движения в соответствие с СП 59.13330.2 016	Привести пути движения в соответствии с СП 59.1333 0.2016

				<p>бетонных плит, местами частично разрушенных, имеются перепады высот, щели, ширина не соответствует стандартам.</p> <p>Не имеют навигации и тактильной разметки.</p> <p>Наружная лестница 2входа не соответствует нормативам.</p> <p>Наружный вход 1 входа на уровне земли, малый не стандартный тамбур и высокие пороги входных дверей не соответствует нормативам для МГН, отсутствует навигация, вывески размещены высоко не читаемы.</p>			
1.3	Лестница (наружная)	Есть		<p>Наружный вход 1 Наружный вход на уровне земли, малый не стандартный тамбур и высокие пороги входных дверей не соответствует нормативам для МГН, отсутствует навигация, вывески размещены высоко не читаемы.</p> <p>Наружная лестница 2 этажа 2 ступени с превышением высоты ступеней, ступени разной геометрии, поручни отсутствуют, Ступени и входная площадка покрыты бетонными плитками имеются частичные разрушения. Столбы опоры крыши окрашены белой краской, маркировка отсутствует, опорные поручни отсутствуют. Использование данной лестницы опасно не только МГН но здоровыми людьми.</p>	(К,О,С, Г,У)	Необходимо оборудовать входные группы в соответствие с СП 59.13330.2 016	Необходимо оборудовать входные группы в соответствие с СП59.13330.2 016

1.4	Пандус (наружный)	Нет			отсутствует пандус, в связи с наличием внутренних высоких ступеней необходимо оборудование съемных аппарелей.	(К, О)	Необходимо оборудовать входные группы соответствие с СП 59.13330.2016. Так как полная реконструкция не возможна, ввиду конструктивных особенностей рекомендуется на входных группах использовать съемные аппарели и обучение персонала учреждения работе с МГН.	Необходимо оборудовать входные группы соответствие с СП 59.13330.2016
1.5	Автостоянка и парковка	Есть			Отсутствует стоянка специализированного транспорта инвалидов, навигационных указателей нет.	(К,О,С, Г,У)	Оборудовать стоянку автотранспорта и специализированного транспорта для инвалидов перед зданием. Размер одного парковочного места 3.4х 6 м.	Оборудовать стоянку автотранспорта и специализированного транспорта для инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016
	ОБЩИЕ требования к зоне				Соответствие с СП 59.13330.2016			Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ (К,О,С,Г,У)			Реконструкция, адаптация и частичный ремонт. Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **прилегающая территория нуждается в доработке в соответствии с СП 59.13330.2016**

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «14» июня 2019г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**1.1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА С.ВЕРХНИЙ АВЗЯН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

1.2. Адрес объекта 453524, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с.Верхний Авзян, ул. ул. Ленина, 1/2,

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			Отсутствует система навигации, тактильная разметка. Калитка входа на территорию объекта не соответствует нормативам с множеством травмирующих элементов, доводчик – пружина не соответствует нормативу. Ширина двери 100 см., в просвете 90 см. При прохождении имеются травмирующие элементы. Ручки открытия закрытия не приспособлены для МГН. Ступени обеих входных наружных лестниц разной геометрии, с превышением высоты размеров. Покрытие ступеней не соответствуют стандартам, опорные поручни на первой входной группе отсутствуют на всем протяжении, на входной группе 2 опорные поручни	(О, С, Г,У)	Не соответствует нормативам	Привести в соответствие с СП 59.1333 0.2016

					наружной лестницы не соответствуют стандартам и требуют полной реконструкции.			
2.2	Пандус (наружный)	нет			отсутствует пандус	(К,О)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 Использовать мобильные аппараты в связи с конструктивными особенностями здания.	; переоборудование входной группы с оборудованием мобильных аппаратов в соответствии с СП 59.13330.2016
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Площадки входных групп частично соответствует с СП 59.13330.2012 отсутствует тактильная разметка, противоскользящие коврики, специальные решетки чистки обуви. На 1 входной группе входная площадка нуждается в дооборудовании противливневой решеткой. На 2 входной группе площадка соответствует размерам, покрытие частично разрушено, порог двери значительно завышен – 12 см., необходимо на обеих входных группах предусмотреть использование мобильных аппаратов.	(К,О,С,У)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
2.4	Дверь (входная)	есть			Частично соответствует с СП 59.13330.2012	(К,О, С,)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Текущий ремонт

				отсутствует тактильная разметка, немаркированные ручки дверей, доводчики на некоторых дверях не соответствуют нормативам. двери распашные, состоят из двух частей входная дверь 70 см. открытие одной половины входной двери не позволяет полноценному, самостоятельному осуществлению доступа МГН. Необходимо обучение персонала работе с МГН.		016	
2.5	Тамбур	есть		На обеих входных группах не соответствует нормативу с СП 59.13330.2012 по размерам, высоте порогов дверей отсутствует тактильная разметка Необходимо обучение персонала сопровождении лиц МГН.	(К,О, С)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016.	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
	ОБЩИЕ требования к зоне			Требуется приведение в соответствие с СП 59.13330.2016. Требуется обучение персонала сопровождения МГН.	(К,О, С,Г,У)	Привести в Соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ – И(К, О, С, Г, У)			Капитальный ремонт Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению **ВХОДЫ в здание нуждается в значительной доработке в соответствии с СП59.13330.2016 для самостоятельного качественного, безопасного получения услуг МГН.**



**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)****1.1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА С.ВЕРХНИЙ АВЗЯН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**1.2. Адрес объекта **453524, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с.Верхний Авзян, ул. ул. Ленина, ½,**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			Не соответствует с СП 59.13330.2016. отсутствует тактильная разметка, отсутствует навигация. Недостаточное освещение. Наличие малых архитектурных форм мешающих передвижению. Места для комфортного ожидания есть. На полу размещены коврики запрещенные к использованию. Коридор имеет малые размеры ввиду архитектурных особенностей и является местом пересечения путей движения, что не позволяет свободному передвижению МГН.	(К,О, С)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть			Ступени и межпролетного марша соответствуют нормативам, ступени равной геометрии и требуют оборудования съемной аппарелью. Поручни не соответствуют Гост – высота 130 см. не	(К,О, С)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

					доступны (О, С, малорослым людям). Покрытие пола линолеум.			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствие внутренних пандусов делает не возможным получение услуг на 1-м и 2-м этаже. Необходимо оборудование лестниц съёмными мобильными аппаратами.	(К)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2 016	Привести в соответствие с СП 59.1333 0.2016
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Отсутствие внутренних лифтов и подъемников делает не возможным получение услуг на 2-м этаже. Оборудование лифтов или подъемников не возможно ввиду архитектурных особенностей.	(К,О,С)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2 016 не возможно.	Привести в соответствие с СП 59.1333 0.2016 не возможно.
3.5	Дверь	Нет			Здание промышленной постройки все двери и коридоры имеют не стандартные размеры – (70 см. – 80см.), имеют разную конфигурацию, размер, что препятствует их самостоятельному использованию МГН. (изменение параметров не возможно). Возможно оборудование специальных помещений для МГН. Ручки не нормативные, маркировка частично отсутствует, таблички читаемы, размещены с	(К,О,С,Г,У)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2 016	Привести в соответствие с СП 59.1333 0.2016

					большим превышением по высоте и др. по размерам. Стенды с информацией плохо читаемы. размещены в местах не доступных для МГН. Схемы эвакуации размещены высоко, в недоступных местах, трудночитаемы.			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			Не соответствует с СП 59.13330.2016, проходы заняты малыми архитектурными формами, ширина проходов значительно заужены. В многих функциональных зонах отсутствуют указатели пути эвакуации, на момент обследования все пожарные выходы открыты что, делает экстренную эвакуацию возможной постоянно.	(К,О,С,Г,У)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)			Привести в соответствие с СП59.13330.2016

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: **пути движения внутри здания не в полной мере обеспечивают безопасность МГН всех категорий, свободного самостоятельного получения комфортных услуг.**

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов****1.1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА С. ВЕРХНИЙ АВЗЯН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**1.2. Адрес объекта **453524, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Верхний Авзян, ул. ул. Ленина, 1/2,**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Да			Кабинетная форма обслуживания размещена на 1 и 2 этаже. Здание промышленного назначения имеет особенность постройки коридорного типа, все комнаты располагаются в ряд выход в один коридор поэтому в узком коридоре происходит пересечение направлений движения. При замене пола покрытие выполнено из линолеума. Кабинеты достаточной площади дают возможность расставить учебное оборудование в соответствии с нормативами, свободный проход в кабинетах для МГН не затруднен.	(К,О,С,Г,У)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Концертный зал используется Музыкальной	(К,О,С,Г,У)	Привести в соответствие	Привести в соответствие

				школой для проведения отчетных концертов и других мероприятий. Зал размещен в пристрое к зданию, в котором ранее размещался магазин. Адаптация и приспособления к нуждам концертного зала не было, помещение недоступно для МГН. Второй Актный зал Музыкальной школы размещен на втором этаже – не доступен для МГН.		твие с СП 59.13330.2016	твие с СП 59.13330.2016
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет		ОТСУТСТВУЕТ	(К,О,С,Г,У)	Привест и в соответствии с СП59.13330.2016	Привест и в соответствии с СП59.13330.2016
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Да		При занятиях возникает потребность перехода из одного помещения в другое. Как было описано выше, в большей части пути движения внутри здания не соответствуют нормативам, реконструкция их не возможна без перепланировки здания и его капитальной реконструкции. Необходимо используя технические средства максимально возможно адаптировать все зоны объекта и пути движения к ним. <b>ДУ</b>	(К,О,С,Г,У)	Привест и в соответствии с СП59.13330.2016	Привест и в соответствии с СП59.13330.2016

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет			Кабин индивидуального обслуживания нет на объекте. Присутствуют функциональные зоны – классы с ограниченным пространством, полноценные получения услуг в которых МГН не везде возможно.	(К,О,С,Г,У)	Привести в соответствие с СП59.13 330.2016	Привести в соответствие с СП59.13 330.2016
	ОБЩИЕ требования к зоне					(К,О,С,Г,У)	Привести в соответствие с СП59.13 330.2016	Привести в соответствие с СП59.13 330.2016

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Все функциональные зоны получения услуг	ДУ			Привести в соответствие с СП59.13330.2016

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: **Необходим комплекс мероприятий по реконструкции инфраструктуры для МГН всех категорий, свободного самостоятельного получения комфортных услуг.**

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «14» июня 2019г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

**1.1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА С. ВЕРХНИЙ АВЗЯН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

1.2. Адрес объекта **453524, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с.Верхний Авзян, ул. ул. Ленина, 1/2,**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть			Частично соответствует СП 59.13330.2012. Размещение оборудования должно способствовать свободному проходу и использованию его МГН	(К,О,С,Г,У)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Требуется приведение доступности объектов в соответствии с СП 59.13330.2016 Адаптация объектов под конкретное рабочее место МГН.

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	ДЧ-И(К,О,С,Г,У)			Входная группа не оборудована. Требуется приведение доступности объектов в соответствии с СП 59.13330.2016

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно



**\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

**Комментарий к заключению: Требуется частичное приведение доступности объектов в соответствии с СП 59.13330.2016 Требуется приведение доступности объектов в соответствии с СП 59.13330.2016 Требуется адаптация объектов под конкретное рабочее место МГН.**

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «14» июня 2019г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

1.1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА С.ВЕРХНИЙ АВЗЯН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1.2. Адрес объекта 453524, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с.Верхний Авзян, ул. ул. Ленина, ½,

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
_____	_____			_____

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: **Жилые помещения отсутствуют.**

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «14» июня 2019г.

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**1.1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА С.ВЕРХНИЙ АВЗЯН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

1.2. Адрес объекта 453524, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с.Верхний Авзян, ул. ул. Ленина, ½,

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			В здании туалеты размещены на 1 и 2 этажах здания. Полноценные санитарные комнаты для МГН и других учеников отсутствуют. Туалеты, размещенные, в том числе и на улице не доступны ученикам с ограниченными возможностями. Отсутствуют ТСП, приспособления для МГН, двери заужены, внутренне пространство не соответствует нормативу. Требуется оборудование полноценной санитарной комнаты для МГН на первом и втором этаже здания, так как доступного маршрута для МГН между этажами нет.	(К,О,С,Г,У)	Туалетная комната не соответствует никаким нормам. Отдельный санузел для МГН не выделен.	ремонт (текущий); индивидуальное решение с ТСП; Оборудование в соответствии СП 59.13330.2016
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			Оборудовать не возможно.			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Бытовая комната для персонала размещена на первом этаже здания, совмещает в		Привести в соответст	Привести в соответ

					себе нестандартный туалет, складское помещение и подсобное помещение персонала. Данное помещение не отвечает предъявляемым требованиям ни к одной из перечисленных функциональных зон. Рекомендуется в данном помещении оборудовать Универсальную санитарную комнату для МГН и полноценное подсобное помещение.		вие с СП 59.13330.2 016	тствие с СП 59.133 30.201 6
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие с СП 59.13330.2 016	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			Ремонт (капитальный); Соответствие СП 59.13330.2016

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### Комментарий

к заключению: **Внутренние помещения не соответствуют нормам. Требуется приведение доступности объекта в соответствии с СП 59.13330.2016 Выделить отдельную кабину санузла для МГН. СП 59.13330.2016 Установка опорных поручней, системы звукового оповещения дежурного.**

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «14» июня 2019г.

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

**1.1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА С. ВЕРХНИЙ АВЗЯН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

1.2. Адрес объекта 453524, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Верхний Авзян, ул. ул. Ленина, ½,

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть			Навигационная система полностью отсутствует. Указатели направления движений отсутствуют. Таблички названия кабинетов не соответствуют размерам, нормативам, расположению. Частично Информационные стенды соответствует нормативам, размещены на стенах на достаточной высоте, поверхность бликующая что, затрудняет чтение. СП 59 3330.2016	(К, О, Г, У)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
6.2	Акустические средства	Да			Система оповещения о ЧС присутствует, кнопки	(К,О,С,У)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

					оповещения размещены с превышение высоты, местами в недоступных местах. Другие системы отсутствуют.		
6.3	Тактильные средства	Да			ОТСУТСТВУЕТ	(С)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 Оборудовать тактильными средствами Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
	ОБЩИЕ требования к зоне					СП 59.13330.2016	Оборудовать в Соответствие СП 59.13330.2016

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Тактильные средства	ВНД (К,О,С,Г,У)			Оборудовать в Соответствие СП 59.13330.2016

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий**

к заключению: **Оборудовать в Соответствие СП 59.13330.2016 все системы информации на объекте, обеспечить комфортное пребывание всем группам МГН.**

**Особые замечания:** Ввиду того что, здание двухэтажное и на обоих этажах размещены функциональные зоны используемые МГН, обеспечить полноценный доступ в них нет возможности из-за конструктивных особенностей здания рекомендуется оборудовать одно многофункциональное помещение для занятий МГН, с соблюдением всех нормативов СП 59.13330.2016 для комфортного самостоятельного получения услуг лицами МГН. Столы использовать только травмобезопасные, с округлыми углами. Покрытие путей движения

**должно быть твердым, ровным с поверхностью, не допускающей скольжения.**

**Поручни должны соответствовать ГОСТ во всех зонах.**

**Освещение привести в соответствии нормативам.**

**Ввиду невозможности обустройства стационарных пандусов, подъемников, лифта необходимо использовать мобильные съемные – переносные – мобильные аппарели.**

**Обеспечить системы навигации всех форматов.**

**Организовать обучение персонала сопровождению МГН.**